

rev. 01.2025

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen, Schweiz

info@ch.swisspearl.com
+41 55 617 11 11

LUKO-Schnittkanten-Imprägnierung im Bearbeitungszentrum beim Plattenhandel

Faserzementplatten LARGO

- CARAT / CARAT-HR
- AVERA
- REFLEX-HR
- NOBILIS / NOBILIS-HR
- PLANEA
- TERRA
- VINTAGO
- GRAVIAL

ONDAPRESS-36 (Fassade) / ONDAPRESS-57 (Fassade)

- R-COLOR (TERRA)
- NOBILIS lasierend

TECTOLIT LAP / TECTOLIT FLAT

- NATURA
- REFLEX

Behandlung mit STIWEX -Lackstreicher mit Spezial-Stretch-Überzug

Beschichtungsmittel

LUKO-Imprägnierung (Flasche 1lt), Art. 8012487

Bezugsquelle

Swisspearl Schweiz AG, 8867 Niederurnen, Schweiz

Haltbarkeit

Siehe Liefergebinde



Applikator und Hilfsmittel

- Stiwex Cutting in Pad 120mm, Art. 8055422
- Stiwex Cutting in Pad Refill 120mm, 2 Stk., Art. 8055423

Bezugsquelle

Swisspearl Schweiz AG, 8867 Niederurnen, Schweiz

- Farbroller-Wanne, ca. 26 x 33 cm

Bezugsquelle

Handel



Stretch-Überzug-Spezial

Stretch-Überzug für Stiwex-Kissen, Art. 8042650

Bezugsquelle

Swisspearl Schweiz AG, 8867 Niederurnen, Schweiz



rev. 01.2025

Swisspearl Schweiz AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen, Schweiz

info@ch.swisspearl.com
+41 55 617 11 11

Vorgehen

1. Schnittkanten müssen sauber und trocken sein
2. Jede Platte einzeln behandeln
3. LUKO-Flasche vor Gebrauch schütteln und benötigte Menge LUKO in eine Farbröhrerwanne giessen
4. Stretch-Überzug auf Stiwx Pad aufziehen
5. Stiwx Lackstreicher mit Stretch-Überzug in Farbröhrerwanne benetzen
6. Vor Einsatz den Stiwx Lackstreicher leicht abstreifen
7. Lackstreicher rechtwinklig zur Kante ansetzen und mit mässigem Druck zweimal entlang der Schnittkante fahren
8. Kontrolle: Kante muss auf ganzer Länge genügend benetzt sein
9. Es darf kein Beschichtungsmaterial auf die Plattenoberfläche gelangen
10. Vorder- und Rückseite der Platte sofort nach dem Auftrag mit sauberem Baumwollappen vom allfälligen LUKO-Rückständen befreien
11. Nach Gebrauch LUKO Reste aus Farbröhrerwanne entsorgen (nicht zurück in Flasche)
12. Stiwx Pad sowie Stretch-Überzug periodisch ersetzen (Abnützung)
Lebensdauer Stretch-Überzug beträgt ca. 2500 bis 3500 Laufmeter

Lagerung und Gebrauch bei Temperaturen von min. + 5 Grad Celsius!

- a Stiwx Pad wird sorgfältig in Stretch-Überzug eingeführt.



- b Stiwx Pad bis zur hinteren Naht einführen.
Stretch Oberfläche soll glatt gespannt sein.



- c Stiwx Pad mit aufgezoogenem Stretch-Überzug einsatzbereit.

